

Руководство по эксплуатации и обслуживанию  
**СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЕРТ**



**ALTECO D 0327**  
**ALTECO D 0328**

**Содержание:**

1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и во время работы с инструментом	3
2. Область применения, характеристики	4
3. Порядок работы инструмента	6
4. Обслуживание инструмента	9
5. Гарантийные условия	10

## 1. Меры безопасности



**Не соблюдение указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара, получения тяжелых травм, нанесения значительного ущерба здоровью.**

- Используйте защитные очки, защитные перчатки. При высокой запыленности пользуйтесь специальной маской-фильтром.
- При работе в местах, где может находиться электропроводка, следует иметь в виду, что металлические части инструмента не изолированы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить скрытые провода.
- Не работайте во взрывоопасной среде (например, содержащей горючие жидкости, воспламеняющие газы или пыль). Электроинструмент является источником искр, что может привести к воспламенению газов и пыли, содержащими в воздухе.
- Ваше рабочее место должно иметь хорошую вентиляцию. Возникающие при работе газы и пары могут быть вредными для здоровья.
- **Не оставляйте работающий, включенный электроинструмент в лежащем положении.** Несоблюдение данного требования может привести к порче имущества.
- **Не позволяйте детям пользоваться электроинструментом, храните в недоступном для детей месте.**
- **Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией.**
- Защищайте инструмент от дождя и сырости. Проникновение воды и влаги в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны действия инструмента.
- Никогда не переносите инструмент, удерживая его за шнур электропитания. Не дергайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия высоких температур, смазочных материалов и предметов с острыми краями.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- При использовании электроинструмента вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.

- Носите подходящую спецодежду. При работе рекомендуется надевать защитные перчатки и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы, их следует убрать за головной убор.
- **Руководствуйтесь здравым смыслом.** Не работайте с инструментом, если вы устали, находитесь в состоянии опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов.
- Проверьте, имеются ли видимые повреждения на корпусе инструмента, а также исправность всех деталей и механизмов.
- **Если какие-либо части повреждены, их следует отремонтировать или заменить в авторизованном центре обслуживания и ремонта инструмента ALTECO.**
- При работе старайтесь не терять равновесие, чтобы Ваше положение было всегда безопасным.

## 2. Область применения, характеристики.

При производстве сетевых шуруповертов ALTECO использованы качественные материалы и комплектующие. Модели сетевых шуруповертов ALTECO отличаются между собой уровнем комплектации и доступности функций. Исходя из целей использования необходимо подобрать наиболее подходящую модель сетевого шуруповерта.

**Линейка сетевых шуруповертов ALTECO включает в себя 2 модели:**

ALTECO D 0327


ALTECO D 0328

Данные модели предназначены для работ при нагрузках средней интенсивности при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C, и относительной влажности воздуха не более 80%.

При производстве работ периодически давайте электроинструменту «отдохнуть», любой инструмент не способен работать без остановки. Кабель сетевых шуруповертов ALTECO, с резиновой изоляцией, маслостойкий, обеспечивает износостойкость к механическим нагрузкам, гибкость при температурных условиях до - 25°C.

Шуруповерт применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания различных видов крепежного материала (винты, шурупы, болты, гайки и т.д.) в условиях бытового и промышленного применения.

На рисунке 1 показан внешний вид\* моделей ALTECO D 0327 и D 0328.

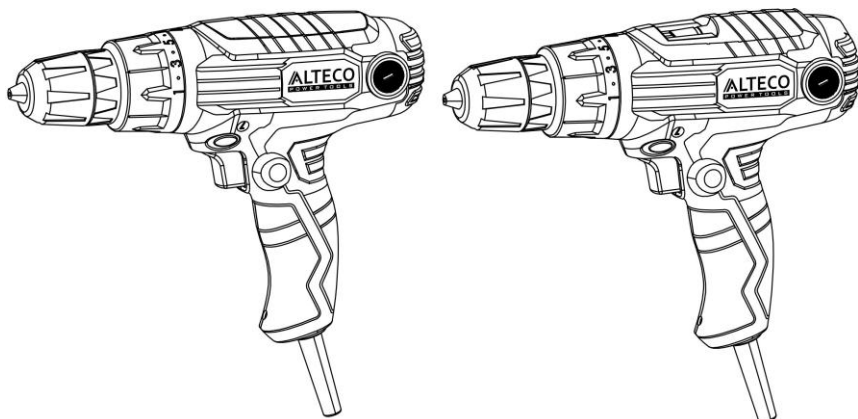

**D 0327**

**D 0328**

Рис 1.

\*Внешний вид, дизайн инструмента, отдельные функции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристика		Модель	
		D 0327	D 0328
Напряжение и частота, В/Гц		220/50	
Номинальная мощность, Вт		300	300
Число оборотов, об/мин		0-750	I(0-450)/ II (0-1350)
Максимальный диаметр сверла, мм		10	
Максимальный диаметр сверления, мм	Дерево	8	
	Металл	50	
	Алюминий	20	
Крутящий момент, Нм		22	32

### 3. Порядок работы инструмента



*Внимание! Прежде чем включить элетроинструмент, рекомендуется проверить, достаточно ли надежно затянуты все винты и гайки.*

- **Поддерживайте хороший уровень освещения** на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте приводит к опасности возникновения несчастного случая либо к негативным результатам работы.
- Электроинструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента. Род тока - переменный, однофазный.

#### Установка сверла

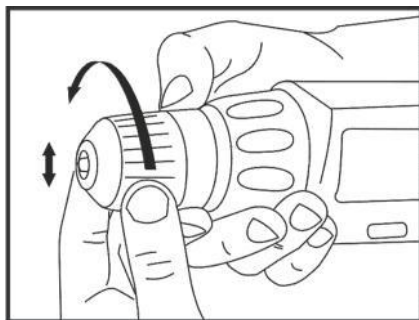


Рис.2

Вращая подвижную часть патрона по часовой стрелке или против можно раздвинуть, или сдвинуть губки патрона на необходимую величину (рисунок 2).

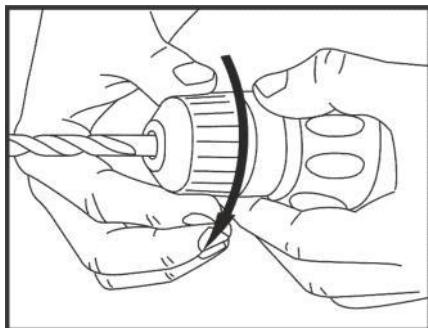


Рис 3.

Установите сверло или биты в патрон. Сверло или биты должны быть закреплены в патроне на максимально возможной глубине (рисунки 3).

Вращая подвижную часть патрона по часовой стрелке, надёжно зафиксируйте сверло в патроне.

Включите шуруповерт на холостом ходу и убедитесь, что сверло прочно зафиксировано в патроне и не имеет биения.

Включение и выключение шуруповерта показаны на рисунке 4

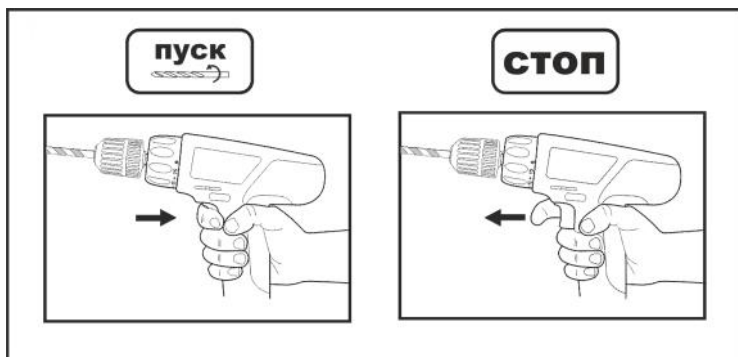


Рис 4.



**При производстве работ периодически давайте электроинструменту «отдохнуть», любой инструмент не способен работать без остановки**

## **Использование бит**

При использовании бит желательно применять универсальный держатель.

Всегда при закручивании и откручивании винтов используйте только те биты, рабочая часть которых соответствует углублению на головке винта.

Перед началом закручивания или откручивания винтов выберите при помощи муфты регулировки момента необходимое вам усилие закручивания.

Срабатывание предохранительной муфты регулировки момента позволит Вам избежать повреждения головок винтов и поверхности заготовки.

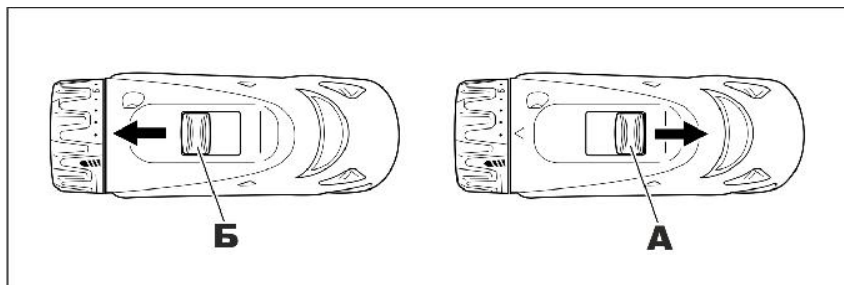


Рис.5 (Модель D 0328)



**Запрещается переключать направление вращения, либо менять передачи во время сверления или любого другого вращения шпинделя инструмента. Перед переключением направления вращения отпустите клавишу выключателя и дождитесь остановки**



## Выбор направления вращения

Направление вращения выбирается при помощи переключателя, как показано на рисунке 6

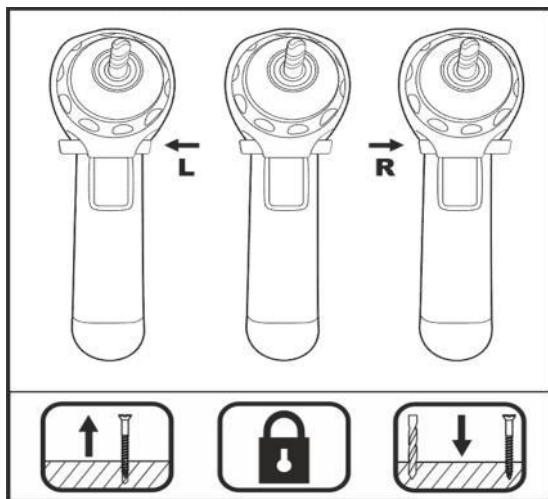


Рис 6.

Для сверления и закручивания винтов переведите переключатель в крайнее правое положение R.

Для ослабления или выкручивания винтов переведите переключатель в крайнее левое положение L.

## 4. Обслуживание инструмента



**Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки.**

### Рекомендации

- Содержите инструмент в чистоте!
- Для чистки пластмассовых элементов инструмента запрещается использовать какие-либо едкие средства.
- Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ изделия ремонт,

диагностика, любое другое обслуживание и регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию, всегда используя оригинальные сменные части.

### **5. Гарантийные условия**

- Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.
- Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.
- **Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:**
  - использования инструмента не по назначению;
  - отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи;
  - повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации;
  - не соблюдения условий эксплуатации;
  - превышения сроков и нарушения условий хранения.
- Срок службы – три года.

## Сервисное обслуживание

### Адреса гарантийных мастерских:

Республика Казахстан

г. Астана, ул. Вишневского, 8/1  
8 (7172) 55-44-00 вн. 1401

г. Алматы, просп. Суюнбая, 157  
8 (727) 331-77-00

г. Шымкент, проезд Саратовский 156А, угол ул. Жибек жолы  
8 (7252) 99-77-11

г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 43  
8 (7232) 712-777

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45  
+7 (7122) 55 66 00

Контактная информация для технической консультации  
по оборудованию:  
т. +7 (7172) 55-44-00  
Email: [service@tssp.kz](mailto:service@tssp.kz)

